

V1.00 の製品が混在するときのバージョンアップのお願い

ワイヤレス受信機 (WX-SR204、WX-SR202)、増設ワイヤレス受信機 (WX-SE200)、ワイヤレスアンテナ (WX-SA250)

本製品はファームウェア V2.00 です。

■ファームウェアバージョン V2.00 について

2018 年 10 月以降生産分の製品はファームウェアバージョン V2.00 です。

■V2.00 での変更内容

ファームウェアバージョン V2.00 では、システムの起動時間を短縮しています。

起動時間の目安 V1.00		起動時間の目安 V2.00	
接続アンテナ数	起動時間	接続アンテナ数	起動時間
1	34 秒～ 37 秒	1	15 秒～ 23 秒
2	43 秒～ 46 秒	2	16 秒～ 25 秒
4	49 秒～ 52 秒	4	17 秒～ 27 秒
8	51 秒～ 54 秒	8	19 秒～ 30 秒


■ファームウェアバージョン V2.00 の注意事項

システム内で V1.00 の製品と V2.00 の製品が混在すると音声が増大されません。

必ず、ファームウェアバージョンを合わせてお使いください。

ファームウェアのバージョンアップについては、以下の URL を参照してください。

URL : <https://sol.panasonic.biz/sound/micro-wireless/digitalwireless/wx-sr200software.html>

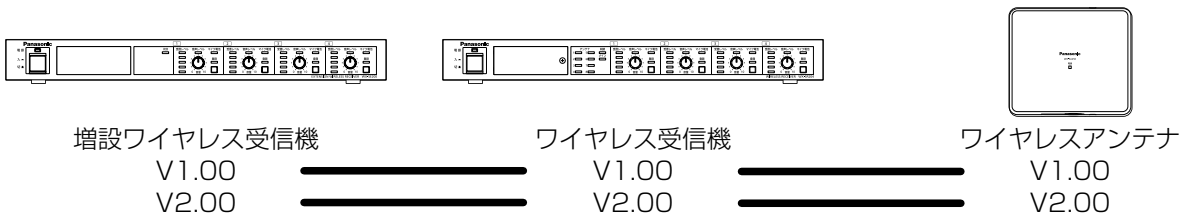

上記以外の組み合わせの場合、本システムは音声が増大されません。

例) ワイヤレス受信機 V2.00、ワイヤレスアンテナ V1.00、増設ワイヤレス受信機 V1.00 の組み合わせ

V1.00 の製品と V2.00 の製品が混在した場合の各機器の表示は、裏面をお読みください。

■ファームウェアのバージョンの確認方法

対象：ワイヤレス受信機 (WX-SR204、WX-SR202)

増設ワイヤレス受信機 (WX-SE200)


ワイヤレスアンテナ (WX-SA250)

①シリアル番号で確認

シリアル番号の先頭 2 文字

V1.00 : RD、RE、RF、RG、RH、RI

V2.00 : RJ (2018 年 10 月) ~

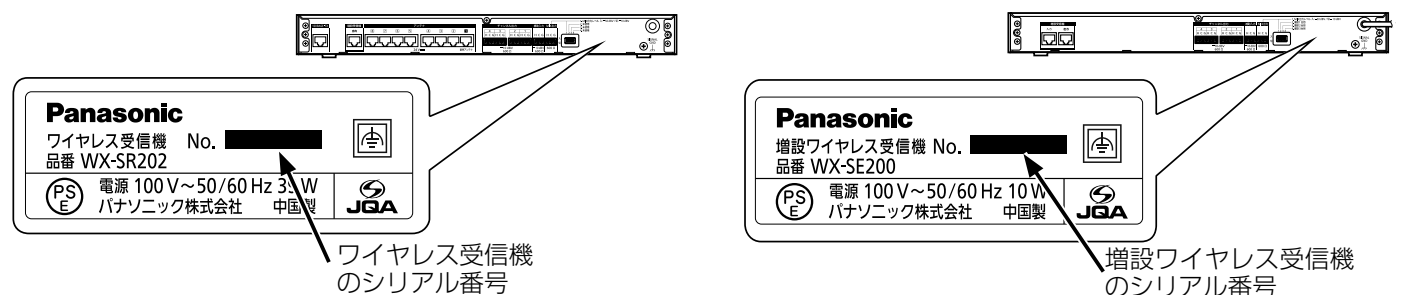

②運用支援ソフトで確認

運用支援ソフトの入手は下記 URL を参照ください。

URL : <https://sol.panasonic.biz/sound/micro-wireless/digitalwireless/wx-sr200software.html>

■ファームウェアバージョン混在時の各機器の表示について


システム内で V1.00 の製品と V2.00 の製品が混在した場合、以下のように表示されます。
V1.00 の製品はバージョンアップを行い、ファームウェアバージョンを統一してください。

ファームウェアのバージョンアップについては、以下の URL を参照してください。

URL : <https://sol.panasonic.biz/sound/micro-wireless/digitalwireless/wx-sr200software.html>


①ワイヤレス受信機 V1.00、ワイヤレスアンテナ V2.00 の場合

[アンテナ] 表示灯

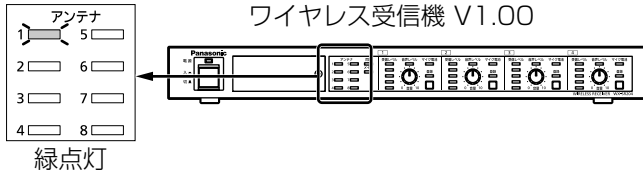


②ワイヤレス受信機 V2.00、ワイヤレスアンテナ V1.00 の場合

[アンテナ] 表示灯

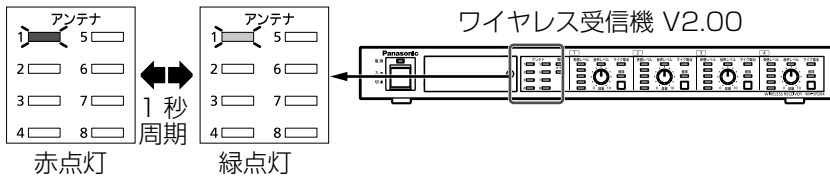


③ワイヤレス受信機 V1.00、増設ワイヤレス受信機 V2.00 の場合（アンテナ 1 に接続時）

[アンテナ] 表示灯

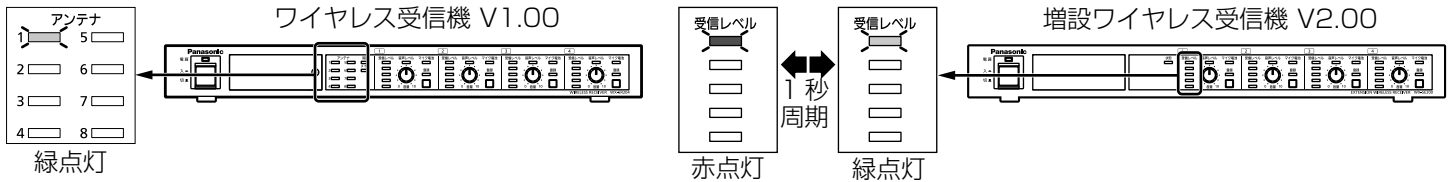

④ワイヤレス受信機 V2.00、増設ワイヤレス受信機 V1.00 の場合

[アンテナ] 表示灯

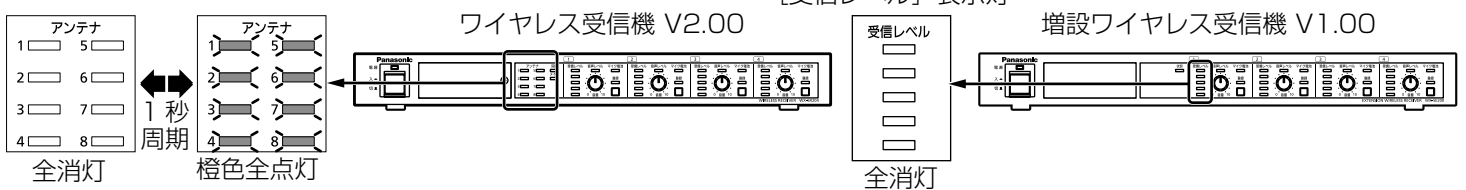

⑤ワイヤレス受信機 V2.00、増設ワイヤレス受信機 V1.00、ワイヤレスアンテナ V1.00 の場合

システム起動後、④の表示となりますので、初めに増設ワイヤレス受信機のバージョンアップを行ってください。

増設ワイヤレス受信機のバージョンアップが完了しシステムが再起動した後②の表示となりますので、次に続いてワイヤレスアンテナのバージョンアップを行ってください。